



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Конструкторов ул., д. 82, Воронеж, 394038  
Телефон: (473) 260-86-90  
E-mail: vdon@gosnadzor.ru,  
v1\_priemnaya@vdon.gosnadzor.gov.ru  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200  
ИНН/КПП 3665004949/366501001

Руководителям организаций,  
осуществляющих деятельность  
по монтажу, демонтажу,  
эксплуатации,  
в том числе обслуживанию и  
ремонту лифтов

(по списку)

28.08.2023 № 220-3539

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О причинах аварии на пассажирском лифте  
и профилактических мерах

В рамках профилактической работы, направленной на исключение условий способствующих возникновению случаев аварийности и травматизма при эксплуатации пассажирских лифтов, информирую о следующем.

15 июля 2023 года в городе Владикавказ произошла авария пассажирского электрического лифта, приведшая к гибели пассажира, при следующих обстоятельствах.

При попытке самостоятельной эвакуации из кабины пассажирского лифта, остановившегося между 6-м и 7-м этажами многоквартирного дома, произошло падение ребенка 2016 года рождения в шахту лифта.

Технической причиной аварии послужило наличие возможности открывания створок дверей кабины изнутри кабины пассажирами лифта (дети 7-ми и 4-х лет) вследствие внесения в конструкцию привода дверей кабины изменений, не предусмотренных изготовителем.

Организационные причины:

- не организовано осуществление владельцем лифта работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту лифта;
- нарушение пассажирами правил пользования лифтом вследствие их отсутствия в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта.

В ходе расследования установлено следующее.

Авария произошла на пассажирском электрическом лифте ЛП-0601Б, изготовленном в апреле 2010 года РУП Завод «Могилевлифтмаш», зав. № 141491. Номинальная грузоподъемность 630 кг, номинальная скорость движения кабины 1,0 м/с, число остановок – 9, высота подъема – 26,4 м.

В реестре лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, указанный лифт не учтен. Договор страхования

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте не заключен.

При осмотре механизма привода дверей кабины выявлено, что левая внутренняя отводка зафиксирована болтом, не предусмотренным конструкцией механизма привода дверей, который не позволяет опускаться отводкам вниз при отсутствии между внутренними и наружными отводками роликов дверей шахты и попытке открывания дверей кабины изнутри пассажиром лифта. При этом отсутствуют специальные стопоры, которые блокируют открывание створок дверей кабины вне зоны точной остановки кабины.

**В целях недопущения повторения подобных аварий видится целесообразным обратить Ваше внимание на необходимость выполнения следующих мероприятий:**

– проведение проверок лифтового оборудования на предмет внесения в конструкцию привода дверей кабины лифтов изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем, с обязательным информированием Верхне-Донского управления Ростехнадзора в случае выявления указанных нарушений;

– обеспечение неукоснительного выполнения требований руководств по эксплуатации заводов-изготовителей лифтов;

– размещение в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта информации, содержащей правила пользования лифтов, а также сведений о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой;

– исключение случаев допуска к обслуживанию лифтов персонала, не соответствующего требованиям профессиональных стандартов;

– обеспечение неукоснительного выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца особо опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

– проведение регулярных инструктажей с жителями домов, где установлены лифты, по правилам пользования лифтами, обращая особое внимание на проезд в кабине с детьми, а также на действия пассажиров в случаях несанкционированной остановки кабины не на уровне посадочной площадки.

Информацию о принятых мерах Вы можете направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора на адрес электронной почты [i.klimov@vdon.gosnadzor.gov.ru](mailto:i.klimov@vdon.gosnadzor.gov.ru).

Представление сведений по настоящему письму обязательным не является.

Г.В. Минаков

