



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Конструкторов ул., д. 82, Воронеж, 394038
Телефон: (473) 260-86-90
E-mail: vdon@gosnadzor.ru,
v1_priemnaya@vdon.gosnadzor.gov.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200
ИНН/КПП 3665004949/366501001

Руководителям организаций,
эксплуатирующих подъемные
сооружения

(по списку)

24.03.2026 № 220-983

На № _____ от _____

О несоответствии быстромонтируемых
башенных кранов марки ХJСМ, модели
JFYT2337-40 требованиям ТР ТС
«О безопасности машин и оборудования»

Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) сообщает, что в ходе расследования аварии, происшедшей на объекте Акционерного общества «БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-МОСТ» при эксплуатации быстромонтируемого башенного крана ХJСМ JFYT2337-40 (зав. № 2JF550025), изготовленного «Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co.Ltd» (Китай), сертификат соответствия № ЕАЭС KG417/052.CN.02.13481 (срок действия с 01.09.2025 до 31.08.2030), комиссией, образованной приказом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, установлено:

– в пункте 7.5 руководства пользователя не указаны рекомендации по безопасной утилизации башенного крана, наличие которых указано в протоколе испытаний;

– в протоколе испытаний имеется запись о соответствии кабины оператора (крановщика) требованиям, кабина оператора при этом на башенном кране отсутствует;

– на башенном кране отсутствует устройство для учета наработки в моточасах, в протоколе испытаний указано, что требование выполнено, сведения о его наличии, в паспорте и руководстве пользователя отсутствуют;

– в руководстве пользователя отсутствует информация о назначенных показателях (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей, а также указания владельцу оборудования о действиях по истечении срока службы и (или) выработки назначенного ресурса;

– в руководстве пользователя указано проведение только динамического испытания с номинальной нагрузкой 100%;

– в паспорте и руководстве пользователя имеются разночтения по приборам и устройствам безопасности, установленных на башенном кране.

Вышеуказанная информация свидетельствует о несоответствии быстромонтируемых башенных кранов марки ХJСМ, модели JFYT2337-40 требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, что является нарушением пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В целях недопущения условий для возникновения аварий, Управление рекомендует не использовать для механизации погрузо-разгрузочных работ быстромонтируемые краны марки ХJСМ, модели JFYT2337-40, как оборудование, несоответствующее требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, до приведения в соответствие установленным требованиям.

И.о. руководителя

Г.В. Минаков

